
No.16 天竜区懐山、長沢、北区引佐町東久留女木



No.16 天竜区懷山、長沢、北区引佐町東久留女木


ゾーニングマップ

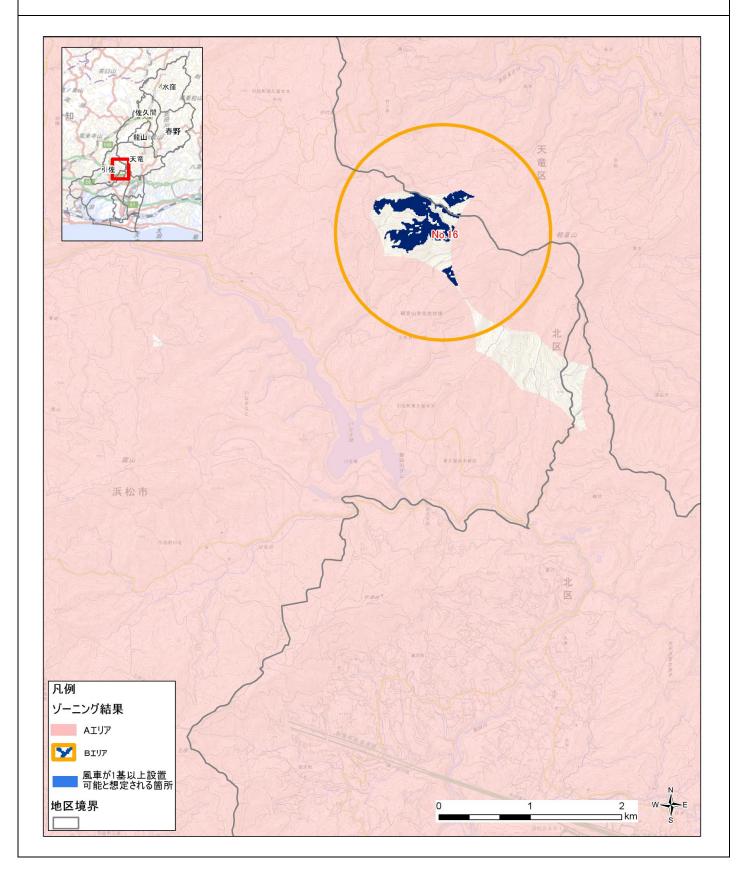

No.16		地区周辺のAエリアに関する調査結果一覧		
情報 No.	カテゴリ	項目名	情報名	結果 (対象地区周辺の状況)
1		自然公園	自然公園 (特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域又は第3種特別地域のうち植生復元が困難な場合)	なし
2		鳥獣保護区	特別保護地区	なし
3		ギフチョウ保護地域	浜松市ギフチョウの保護に関する条例による保護地域	なし
4	法	風致地区	風致地区	なし
5	法令等による指定地	地すべり・土砂災害等	土砂災害特特別警戒区域	近傍にあり
6			地すべり防止区域	近傍にあり
7	ŗ		砂防指定地	近傍にあり
8	る岩		急傾斜地崩壊危険区域	なし
9	定	航空法による制限表面	水平表面及び進入表面	近傍にあり(浜松市消防ヘリポート)
10	地	電波障害	電波伝搬障害防止区域	近傍にあり
11		景観	市が指定する景観資源	なし
12		文化財	国等指定文化財	近傍にあり(三岳城跡、大平城跡)
13		保安林	保安林 (水源涵養保安林以外(国有、民有含む))	近傍にあり(民有林)
14		保護林	保護林	近傍にあり
15		農業地域	農業振興地域内 農用地区域	近傍にあり
16	土 状 地 況 利 用	土地利用区分	土地利用区分 (建物用地、道路、鉄道、河川地及び湖沼、 ゴルフ場)	近傍にあり(河川、建物用地、道路、ゴルフ場)
17		建物からの距離	最寄りの建物からの離隔	約 850m

※ 調査対象の範囲の表現 該当:概ね対象エリアの青地内に、その情報が存在 近傍:表示されている図の範囲内に、その情報が存在

No.16 地区周辺のAエリアに関する情報

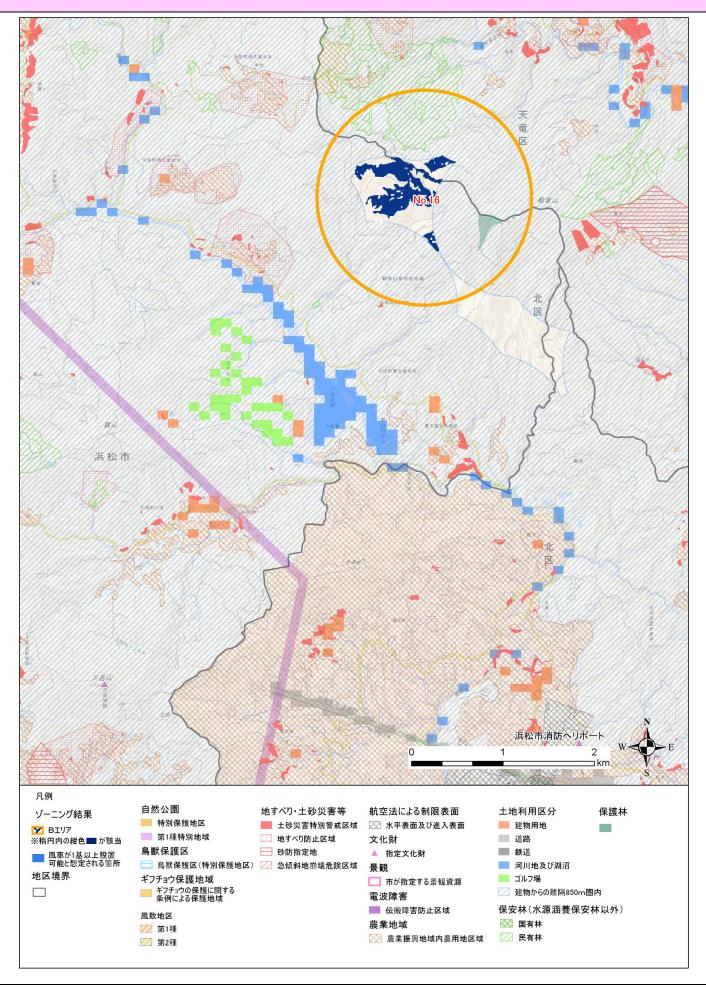

No.16		エリアの調査結果一覧		
情報 No.	カテゴリ	項目名	情報名	結果
1	①事業性	風速	風況マップ(地上高80m平均風速)	5.5~8.0m/s
2		林道	既存林道からの距離	約 0.1km
3		道路	幅員 3.0m 以上の道路からの距離	約 0.1km
4		電気設備系統	送電線(157kV 以下)からの距離	約 0.2km
5	②法令等による指定地	重要な動植物・生態系	静岡県RDBで指定している「今守りたい大切な自然」指定地域	なし
6			生物多様性はままつ戦略で指定している 「注目すべき場所」	近傍にあり(観音山周辺の樹林、霧山周辺の樹林・ため池)
7		埋蔵文化財	埋蔵文化財包蔵地	近傍にあり(三岳城跡、田代、大平城跡など)
8		自然公園	自然公園 (第2種特別地域、第3種特別地域、普通 地域)	なし
9	も	自然環境保全地域	自然環境保全地域	なし
10	地	鳥獣保護区	鳥獣保護区	近傍にあり(川名、浜北北西部)
11		保安林	保安林 (水源涵養保安林(国有、民有含む))	一部該当(国有林)
12		国有林	機能類型	水源涵養タイプ、山地災害防止タイプ、森林空間 利用タイプ
13	3	地すべり・崩壊地等	活断層からの距離	約 12km
14	9地質形・		崩壊地等の微地形判読結果	崩壊地・崩壊跡地、地すべり移動体・滑落崖、階 段地形、岩盤クリープを確認
15	地		地すべり等の発生情報	なし
16		重要な植物・植生	自然度の高い植生	該当(植生自然度 9)
17			特定植物群落	近傍で確認情報あり
18			重要な植物及び群落等	近傍で確認情報あり
19	(#)		重要な植物確認情報	付近で確認情報あり
20	期 4		地域ヒアリングによる植物確認情報	なし
21	④自然条件	重要な動物・生息場	クマタカ営巣可能性の高い場所からの距離(HSI解析)	0~250m
22	態件		鳥類の生息に関する「注意喚起メッシュ」	注意喚起レベル C
23			コウモリ生息情報	5km 圏内で確認情報あり
24			コウモリ洞からの離隔	5km 以内
25			重要な動物確認情報	500m 圏内で確認情報あり
26			地域ヒアリングによる動物確認情報	近傍で確認情報あり
27	⑤景観・人と自然	景観	市が指定する主要な眺望点	かわな野外活動センター: 3.2km、 三岳山山頂: 6.1km、竜ヶ石山山頂: 8.5km
28			身近な視点場からの見え方 (現地写真)	(旧)久留女木小学校、(旧)川名小学校、(旧) 滝沢小学校、滝沢グラウンド、大平小学校から は、想定風車配置の稜線が視認できる可能性は 小さい
29			自然歩道からの距離	約 4.3km
30	⑥ 水 利 用	水源	湧水・取水地点(概ね下流 2km 圏内)	下流域にあり
31			飲料水供給施設(概ね下流 2km 圏内)	下流域にあり
その他、	その他、特筆すべき事柄		・事業を実施する場合は保安林解除等の手続きが必要。	


※ 調査対象の範囲の表現

該当:概ね対象エリアの青地内に、その情報が存在 近傍:表示されている図の範囲内に、その情報が存在


★特記事項

・当該エリアの一部が水源涵養保安林(国有林)に該当し、保安林解除が必要となる。


No.16 ①事業性(風況、道路、電気整備系統)

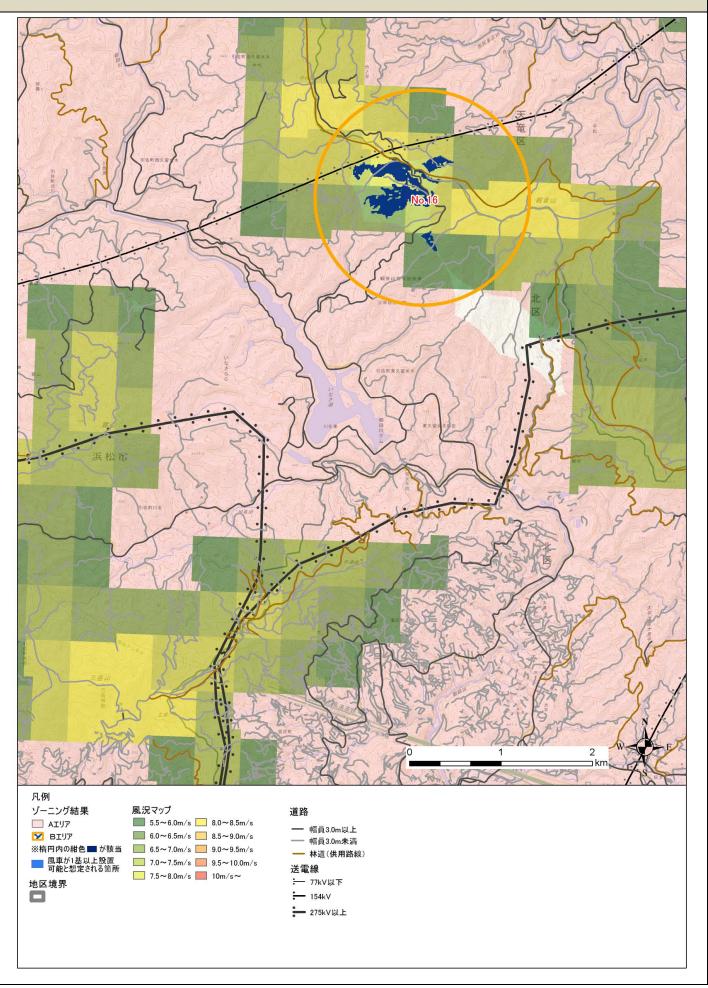



No.16 ②法令等による指定地

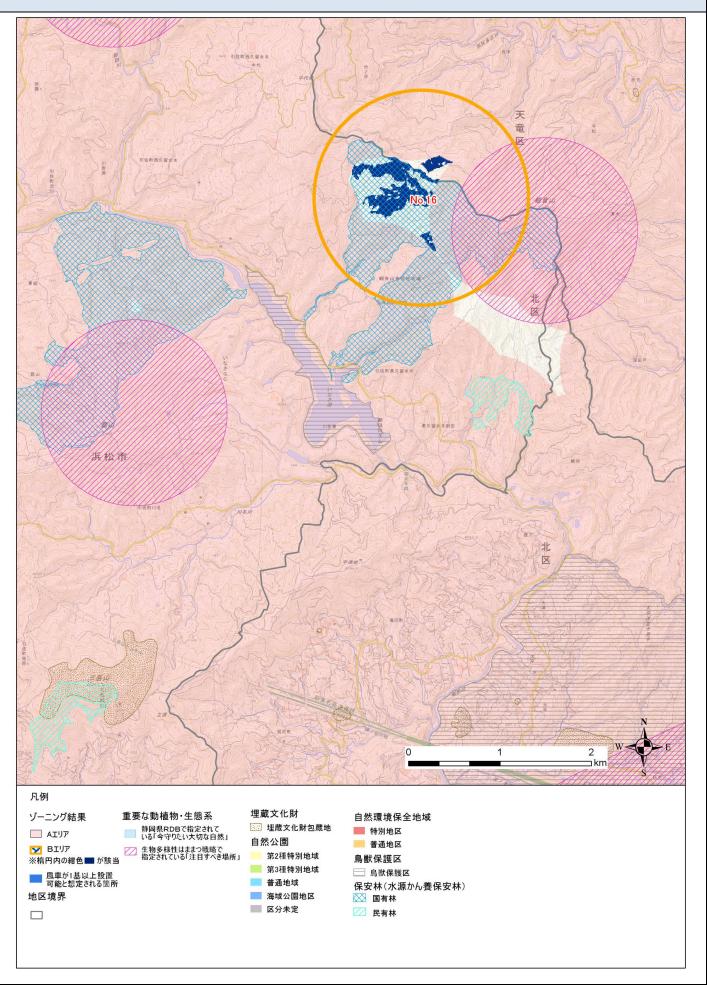

No.16 ③地形·地質

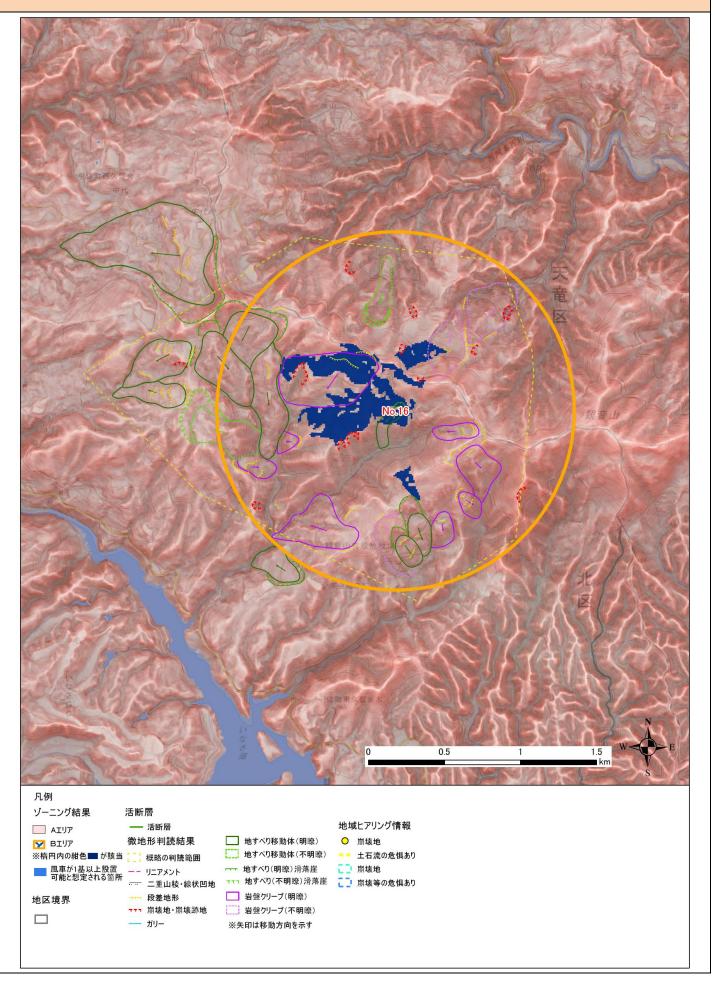

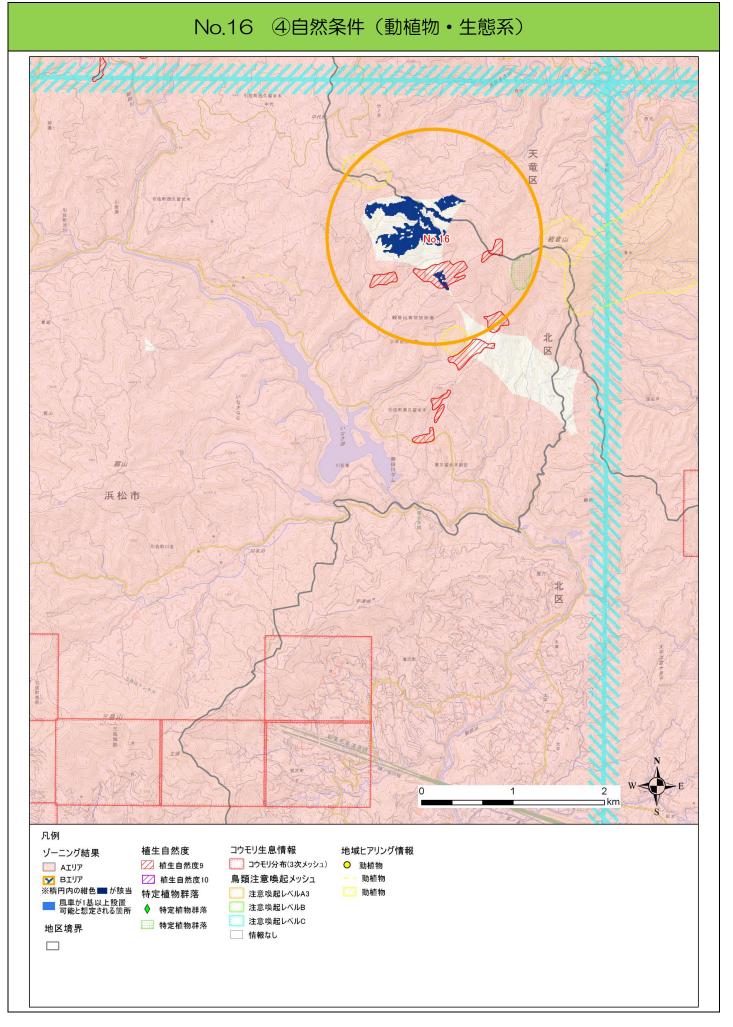

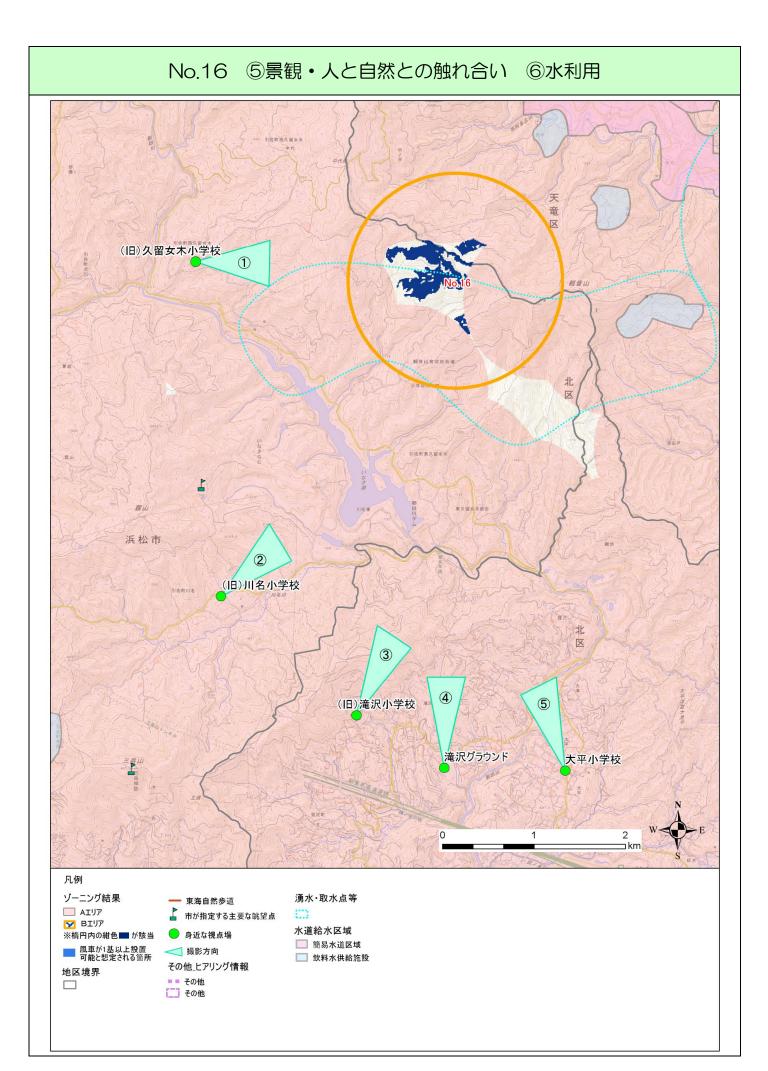

景観調査結果

No.16 身近な視点場からの見え方

①(旧)久留女木小学校から東方向 手前の尾根の影響で、風車が視認できる可能性 は小さい。 ②(旧)川名小学校から北東方向 手前の尾根の影響で、風車が視認できる可能性 は小さい。



③(旧)滝沢小学校から北北東方向 手前の尾根の影響で、風車が視認できる可能性 は小さい。※既設風車が見える



④滝沢グラウンドから北方向 手前の尾根の影響で、風車が視認できる可能性 は小さい。



⑤大平小学校から北北西方向 手前の地形・地物の影響で、風車が視認できる 可能性は小さい。






※視点場の位置と方角は、前述【⑤景観・人と自然との触れ合い ⑥水利用】の図に示す。


景観調査結果

No.16 主要な眺望点からの見え方

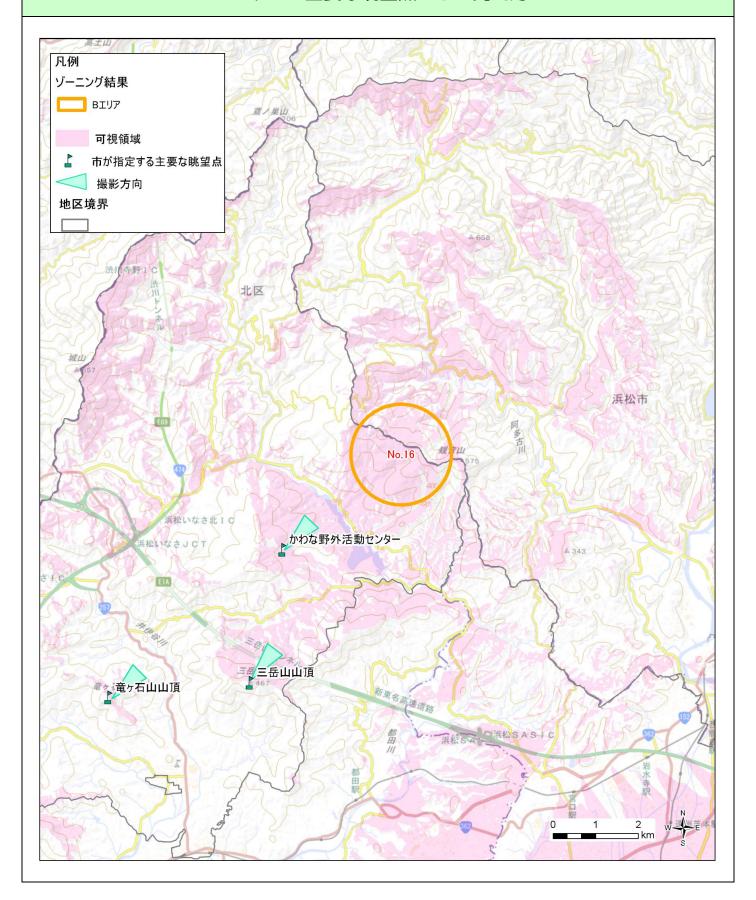

眺望点名 かわな野外活動センター 対象地の方向 北東 Google Earth 眺望点名 三岳山山頂 対象地の方向 北東 Google Earth

※図中の矢印は、風車が見えると想定される方向・場所を示す。

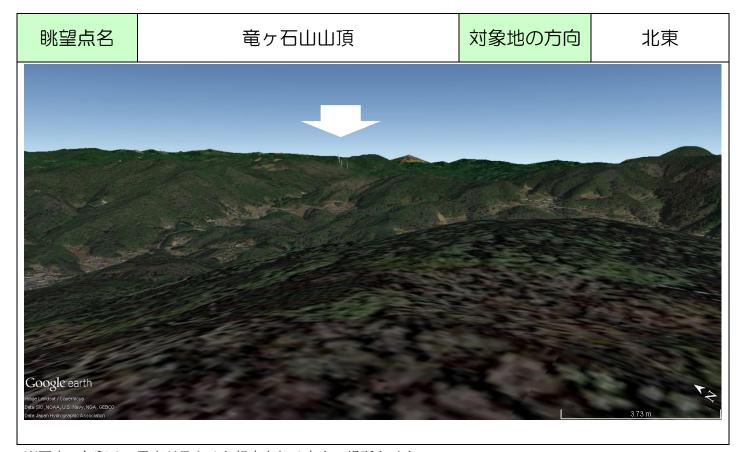

※図中の矢印は、風車が見えると想定される方向・場所を示す。

地域意見のまとめ					
地すべり等	粘土層があり地すべりを懸念。				
林道	事業に伴う林道整備によって水道が変わり、その影響を懸念。				

地域住民から自治会ヒアリング及び地域説明・勉強会で寄せられた各種意見・情報

■林道

- エリア内を通る林道は未舗装である。
- 道路造成により水みちが変わる可能性がある。

■地すべり

• ボーリングの結果、10m 位のところに粘土層があり、そこから地すべりの危険性がある。

■動植物

- いなさ湖近傍に猛禽類が生息している。またエリア近くは昔、鷹場と言われていた。
- イノシシ、シカの獣害が発生している。